

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محدود)

س د
١ ٣٠

مدة الامتحان : ٣٠ دقيقة
اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٧/٠٧/١٣

المبحث : علوم صناعية خاصة (الميكانيكا العامة) / م٤
الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٥ علامات)

أ) وضّح مفهوم المصطلحات الآتية الخاصة بالمكشطة النطّاحة.

- ١- مشوار القطع. ٢- مشوار العودة. ٣- الشوط.

(٣ علامات)

ب) احسب طول الشوط لمكشطة نطّاحة إذا كان طول قطعة العمل يساوي (١٠٠) مم.

ج) من صعوبات اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس (الوضع غير المريح لعامل اللحام)

(٧ علامات)

والمطلوب:

- ١- اذكر ثلاثة من الأمور التي تجعل وضع عامل اللحام غير مريح.
٢- اذكر أمرين يجب مراعاتهما لتخفيف هذه الصعوبة.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)


أ) حدّد نوع معدن قطع العمل المناسبة لعملية الكشط إذا كانت أدوات القطع مصنوعة من المعادن الآتية:

(٥ علامات)

- ١- فولاذ عالي الكربون. ٢- فولاذ السرعات العالية.

(٦ علامات)

ب) يبيّن الشكل أدناه زوايا سكاكين الكشط، والمطلوب: اكتب مدلولات الأرقام من (١-٦)

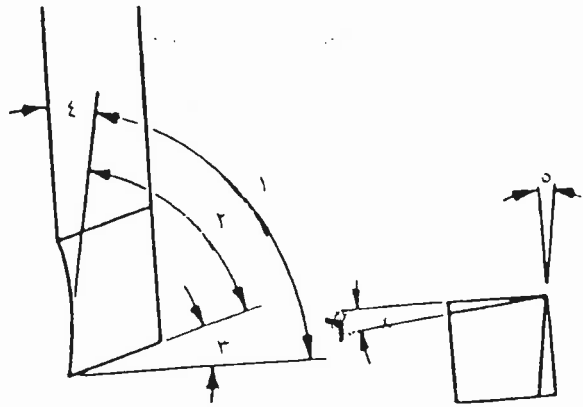

الصفحة الثانية

ج) تُستخدم عملية القص بالقوس الكهربائي لإجراء عمليات مختلفة، والمطلوب:

(٩ علامات)

١- اذكر ثلاثاً منها.

٢- اذكر استخداماً واحداً لكل من هذه العمليات.

د) تعتبر شدة لهب التسخين المُسبق في عملية القص بالأوكسي أستيلين من الأمور الهامة، والمطلوب:

(٥ علامات)

ما الذي يمكن حدوثه في كل من الحالات الآتية:

١- زيادة كمية اللهب المؤثرة.

٢- نقصان كمية اللهب المؤثرة.

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) دليل قص الدوائر (الفرجار) هو أحد أدلة القص الميكانيكي المساعدة في القص بالأوكسي أستيلين.

(٥ علامات)

وضّح كيفية عمل هذا الدليل.

(٥ علامات)

ب) اشرح طريقة تحضير وصلات قطع حديد الزهر لعملية اللحام إذا كان سمكها (٤) مم.

(٤ علامات)

ج) وضّح الاختلاف الرئيس بين عمليتي القص بالقوس الكهربائي والقص بالأوكسي أستيلين.

(٩ علامات)

د) يُستخدم حديد الزهر بكثرة في الصناعة وهو من المعادن الهامة، والمطلوب:

١- حدّد نسبة الكربون فيه.

٢- ما مدى قابليته للتشكيل بالطرق أو الدرفلة؟

٣- ما مدى قابليته للتشغيل بالكشط والخراطة؟

٤- وضّح خاصية السيولة عند صهره.

٥- اذكر خمسة من أنواع حديد الزهر الرئيسة.

هـ) يتم كسر وصلة اللحام على طول خط اللحام والتدقيق في مقطعه عند فحص وصلات لحام حديد الزهر.

(علامتان)

عُتِل ذلك.

يتبع الصفحة الثالثة

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) تُستخدَم الكترودات (ENi-CI) في لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي، والمطلوب:
١- ما مدى قابلية معدن اللحام للتشغيل؟
٢- اذكر مدلولات الرموز في اسم هذه الإلكترودات.

ب) يُستخدَم الأوكسي أستيلين لإجراء عمليات قص مختلفة منها قص الجرف، والمطلوب:
١- اذكر استخدامين لعملية الجرف.
٢- ما تأثير سرعة القص العالية على عمق خط القص وعرضه؟
٣- ما تأثير نقصان زاوية ميل مشعل القص على خط القص؟

ج) اذكر أربعاً من الأمور التي يمكن حدوثها للإلكترود الكربوني المستخدم في عملية القص بالقوس الكهربائي إذا زاد طول الجزء البارز من المقبض عن (١٥٠) مم .

د) اذكر اثنتين من فوائد استخدام مساعد للصهر في لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين.





الإجابة النموذجية :

السؤال الأول

١. P - متوار القطر هو حركة أداة القطر (سكين الكشط) حركة مستقيمة
تنتقل من البداية فتدور على سطح العودة من زاوية حادة من
٢ - متوار العودة هو عودة سكين الكشط من نقطة النهاية (نخالة متوار القطر)
إلى نقطة البداية

٣ - الشوط هو مجموع متوار القطر ومتوار العودة معاً على المكشوط
هـ - علاقات

١ - طول الشوط = طول قاطع العمل + طول بداية الشوط + طول نهاية الشوط

$$1 = 2 + 3 + 4$$

$$4 = 2 + 3$$

$$1 = 2 + 1.0 = 3$$

٣ - علاقات

٢ - ١ - ارفع غير المريح اذ امل اللجام :

① اخذ طواره لرفع يديه

② النظر للأعلى في أثناء عملية اللجام

③ تعرضه للشبر المتساوق على أجزائه من فاحية الوجه الرأس

٣ - علاقات

٣ - للتخلص من هذه الصعوبة :-

① عدم الوقوف تحت ضغط اللجام مباشرة لتجنب التمدد الحاد للشبر

② التقيد الرقيق بأداة اللجام الحامية الشخصية في أثناء عملية اللجام

٤ - علاقات

رقم الصفحة في الكتاب	
	السؤال الثالث
١١٠	<p>٩- دليل قبح الهواء (الفرجار) وهو قبحه من حيث مساهمة التلاز وعمله لتصلب حركة المشعل و مديط (هلقه) تثبت في حالة المشعل و يكون التكميل بنصف قطر الدائرة المراد قصها بزوايا مسماها α على طول القضيبتين المراد و تتم عملية القصر بتحويل رأس المشعل في اتجاه مسما α الأمام في مركز دائرة القصر.</p> <p style="text-align: center;">علامات</p>
١٣١	<p>١٠- قفس و صلبان قطع الزهر دائرة السماء α مهم ، يتم في هذه الحالة قتلخ سطح حافة القطع المراد و يترك مسافة (١٢) مم للوجه و ذلك لتخامه من الطبقة السطحية القاسية التي توضع القاطعتان متقابلتان لتعامد لعملية اللام</p> <p style="text-align: center;">علامات</p>
١٠٥	<p>٨- عملية القصر بالأوكسي استيلين هي تقاعد له بالأيون بين المعدن المراد قصفه والأكسجين (تسارع عملية القصر المعدن في الأمام أو الخلف) بينما القصر بالقوس الكهربائي عملية قصر المعدن في المنطقة المراد قصفها</p> <p style="text-align: center;">علامات</p>
١٤٦	<p>١-٥- نسبة الكربون في حديد الزهر ما بين (٢-٤) %</p> <p>٢- حديد الزهر غير قابل للتشكيل بالطرق أو الدرفلة</p> <p>٣- حديد الزهر له قابلية جيدة للتشغيل بالأسلاك أو الخواطة</p> <p>٤- يتميز بخامصة السيولة وسهولة التدفق عند حرقه</p> <p>٥- ① حديد الزهر الرمادي ② حديد الزهر الطابوق ③ حديد الزهر الأبيض</p> <p>④ حديد الزهر العجدي (الكروي) ⑤ حديد الزهر السياتلي</p>
١٤٤	<p>هو عمل انكسار و هلة اللام على طول خط اللام و يدقق المقطع لملامحة ١٤٤ و يوجد مسامات غازية أو تشققات أدوية و قاسية</p> <p style="text-align: center;">(علامتان)</p>

